

一、产品简介

用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，我公司采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小，重量轻，精度高，稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作，界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

二、主要功能及特点

1. 自动测量接线组别。
2. 自动进行组别变换。
3. 自动切换相序。
4. 自动切换量程。
5. 自动校表。
6. 输入标准变比后，能自动计算出相对误差。
7. 一次测量完成，自动切断试验电压。
8. 设置数据，测量结果自动保存，可查看以前数据。
9. 测量有载变压器，只输入一次变比。

三、主要技术指标

1. 变比测量范围：1—10000
2. 组别：1—12点
3. 精度：1-1000 0.2 级 1000-10000 0.5级
4. 分辨率：0.0001
5. 电源：AC220V ±10%，50HZ
6. 使用环境温度：-5℃ — 40℃
7. 使用环境湿度：<85%
8. 体积：430×320×215mm³
9. 重量：8Kg

四、面板示意图



五、操作方法


1. 连线： 关掉仪器的电源开关，按下面的方法接线。

单相变压器		三相变压器	
仪器	变压器	仪器	变压器
A	A	A	A
B	X	B	B
C	不接	C	C
a	a	a	a
b	x	b	b
c	不接	c	c

变压器的中性点不接仪器，不接大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座（内付2A的保险），另一端与交流220V电源相联。

注意：切勿将变压器的高低压接反！

2. 打开仪器的电源开关, 稍后液晶屏上出现主菜单，如下图

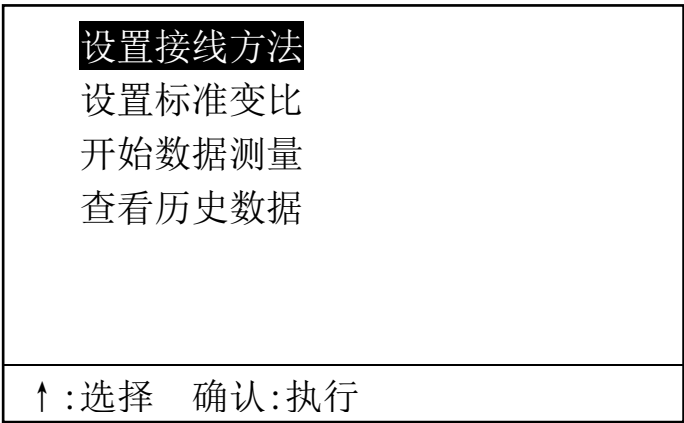

选中的菜单反向显示（黑底白字）

此时可 按 “ ↑ ” 键 选择功能菜单

按 “确认” 键 执行相应功能

注： 按下按键，放开按键，为一次按键输入

3. 接法设置, 进入接线方法设置后，液晶屏显示如下

设置接线方法	接法: Yy
设置标准变比	
开始数据测量	
查看历史数据	
↑ : 选择 确认: 保存	

此时 按 “ ↑ ” 键选择接法

按 “确认” 键保存接法，返回主菜单

4. 设置标准变比, 进入标准变比设置后，液晶屏显示如下

设置接线方法	
设置标准变比	变比= 2 5.000
开始测量数据	
查看历史数据	
→ : 移位 ↑ ↓ : 增减 确认: 保存	

此时 按 “ → ” 键选择数据位, 选中的数据反向显示

按 “↑” “↓” 键修改数据。

选中数字后，按 “↑” “↓” 键，数字由0到9循环变换，如果是第一位，数字只能由1到9循环变化，不会出现0 。

选中小数点后，按 “↑” “↓” 键，小数点循环移动。

按 “确认” 键保存变比后，液晶屏显示如下

设置接线方法	
设置标准变比	调压比=0.00%
开始测量数据	
查看历史数据	
→:移位 ↑ ↓:增减 确认:保存	

调压比的设置方法和标准变比的设置方法相同。

按“确认”键保存调压比后，返回主菜单

注意:设置的标准变比为线电压之比,与QJ35电桥不同,不需要换算!

变比调压比设置实例

例1. 变压器的电参数为

接法:Yy

电压比:10000V $\pm$ 3 $\times$ 5%/400V

接法设为:Yy

标准变比设为: 10000/400=25 (即为额定档位的)

调压比设为: 5.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示如下

接法=Yy?
变比=25.000?
→:否 确认:是 ↑ ↓:换档

每按“↑”键一次,变比增加25.000 $\times$ 5%,即1.25。每按“↓”键一次,变比减少1.25。新的标准变比直接显示在屏上,按确认键,即可测量出结果。

例2. 变压器的电参数为

接法:Yy

电压比:高压1分接10500V, 2分接10000V, 3分接9500V, 低压400V

接法设为:Yy

测量1分接时,

变比设为 $10500/400=26.250$

调压比设为: 0.00%

选择“开始数据测量”, 按“确认”键后, 显示如下

接法=Yy?
变比=26.250?
→:否 确认:是 ↑↓:换档

按确认键, 即可测量。

测量2分接时,

变比设为 $10000/400=25.000$

调压比设为: 0.00%

选择“开始数据测量”, 按“确认”键后, 显示接法和变比后, 按确认键, 即可测量。

测量3分接时,

变比设为 $9500/400=23.750$

调压比设为: 0.00%

选择“开始数据测量”, 按“确认”键后, 显示接法和变比后, 按确认键, 即可测量。

2分接测量完成后, 显示如下

第 3 次	共 3 次
组别: 1 2 点	
AB: 25.008	0.03%
BC: 25.010	0.04%
CA: 25.000	0.00%
↑: 翻页 →: 打印 确认: 返回	

每次测量完成后, 仪器自动保存数据, 最多保存30个数据, 超过30后, 本次数据存入第30次, 第一次数据清除, 即先进先出。

第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置, 右边显示历史数据的个数。第二行为组别。第三行左边为AB相的变比, 第三行右边为AB相的相对误差, 依此类推。如果测单相变压器, 只有前三行显示。如果实测变比的相对误差大于10%, 显示“> 10%”, 如果实测变比的相对误差小于-10%, 显示“<-10%”。

按“↑”键, 查看历史数据。

按“←”键, 进入打印菜单, 可打印本次数据, 打印全部数据, 可清除全部历史数据。

按确认键, 返回主菜单。

六、注意事项

1. **保险为0.5A请不要变大电流的保险。**如果测试线短路, 高低压接反, 会熔断保险, 旁边的蜂鸣器会发声。保险熔断后, 如果进行测量, 在显示“正在测量, 请等待!”后停住。请关机, 更换相同容量的保险, 重测。
2. 连线要保持接触良好。**仪器应良好接地!**
3. 仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好, 宜选用照明线, 如果电源干扰还是较大, 可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。
4. 仪器工作时, 如果出现液晶屏显示紊乱, 按所有按键均无响应, 或者测量

值与实际值相差很远，请按复位键，或者关掉电源，再重新操作。

5. 显示器没有字符显示，或颜色很淡，请调节亮度电位器至合适位置。

6. 仪器应存放在干燥通风处，如果长期不用或环境潮湿，使用前应加长预热时间，去除潮气。

7. 通讯口调试时使用

七、产品清单

1. 测试仪一台

2. 电源线一根

3. 测试线一套

4. 产品使用说明书一本

5. 合格证一个

八、附录：

变比试验的目的主要有：

(1) 检查变比是否与铭牌值相符，以保证达到要求的电压变换。

(2) 检查电压分接开关指示位置是否正确。

(3) 检查各线圈的匝数比，可判断变压器是否存在匝间短路。

(4) 测出三相变压器本身变压比的不平衡度。

(5) 提供变压比的准确程度，以判断变压器能否并列运行。